

Rapporto di Analisi del Near Miss

Dettagli dell'Evento

Tipo di Evento: Near Miss

Luogo: Socciglia Borgo a mozzano

Data: 2025-05-14

Descrizione: Mentre la pressa della carta era in funzione un tubo idraulico dell'olio è scoppiato , l'olio è schizzato addosso e negli occhi provocando arrossamento e fastidio. Ho usato la soluzione fisiologica per una pulizia accurata degli occhi .Al momento non sono presenti altri sintomi.
ALTRE PERSONE COINVOLTE - RUGANI REMO

Conseguenze Potenziali: Occhi leggermente arrossati

Analisi dei Fattori di Rischio

Categoria	UMI
Descrizione	Invecchiamento / usura del tubo Gomma che perde elasticità, microfessurazioni da fatica, raggi UV, calore o agenti chimici Piano di sostituzione a vita utile (ore di servizio o anni) e controllo visivo periodico Pressione di esercizio elevata Picchi di pressione (water-hammer) oltre il rating del tubo o raccordi Valvole di sovrapressione, accumulatori, data-logging dei picchi
Problema di Sicurezza	rilascio improvviso di energia e fluido in pressione da circuito oleoidraulico

Misure Immediate Adottate

Assorbire e rimuovere l'olio a terra con kit antiversamento; posizionare cartelli "pavimento scivoloso".

5. Ispezione visiva di tutto il circuito idraulico per individuare ulteriori criticità o perdite. Sostituire il tubo danneggiato con ricambio certificato e controllo serraggio di tutti i raccordi.

Ripristino DPI e stazione lava-occhi

Azioni di Miglioramento

Descrizione	controllo su tutti i flessibili delle presse utilizzate per la raccolta (età, stato guaine, abrasioni). valutare la possibilità di installazione di manicotti antischizzo o schermature rigide nelle zone operative.
Tempi di Attuazione	20 GIORNI
Responsabili	RSPP, Responsabile tecnico officina, responsabile ufficio tecnico

Firme

Operatore

RSPP
